

Hora de Geração da RAT: 28/09/2023 13:52

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO

Data de abertura: 03/08/2023 Data do Atendimento: 14/08/2023 Tipo de Ordem: Ordem de Serviço Interna (Oficina)

Número da OS: 8000200640 Técnico: RONALDO PEREIRA LIMA (OFICINA) Tipo de Operação: OS CLIENTE

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Cliente: 2000000951 ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO

CPF/CNPJ: 18565382000166

Endereço: Contagem / Minas Gerais

Nome do Contato: 000 Telefone(s) do Contato:

Descrição da Falha / Serviços a serem executados: HIDRAULICO CW081

INFORMAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Nº de SérieMarcaModeloHorímetroVCE0A30GEK0732042VOLVO CEA30G13437

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descritivo do Serviço: diagnóstico sistema hidráulico foi trocado reparo dos cilindros da bascula os sensores de nível do óleo de hidráulico foi substituído o óleo hidráulico foi trocado todas as mangueiras que apresentou vazamento durante os diagnóstico.

Tarefas: MANUTENCAO CORRETIVA INTERNA

FOTOS



Máquina antes do atendimento



Horímetro



Plaqueta de identificação

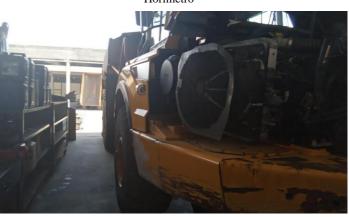


Foto geral (lado A)



Foto geral (lado B)



pressão da p1 em stand by



pressão máxima de trabalho da p1



pressão máxima de trabalho da p2



pressão máxima do ventilador do radiador



pressão máxima do ventilador do Inter cooler.

SUMÁRIO DO TRABALHO

Tempo Trabalho: 01:35

Trabalho: 14/08/2023 às 13:18 - 14/08/2023 às 14:53

FECHAMENTO DO TÉCNICO

Data de Assinatura: 14/08/2023 Status do Equipamento: Equipamento em Operação

Atendimento tem pendências para novos serviços ? Não

Comentário do técnico: Motor Diesel: Feito todas as correções necessárias, trocando dos os fluidos, filtros e peças danificadas, substituído chicote C4 e chicote do motor diesel, motor dentro dos parâmetros especificados. Cabine: Revisado chicote principal da cabine, reparado sistema de a/c, substituído acabamentos danificados. Transmissão: Realizado testes e todos estão dentro do especificando de acordo com o manual do fabricante. Eixos: Substituídas as vedações danificadas e substituídos pastilhas do frio de estacionamento. Direção: Substituídas rotulas de direção, reparados os cilindros

Geral: Reparado cilindro de báscula, recuperação de solda onde necessário, recuperação de carenagens. Equipamento se encontra dentro do estado de conservação necessários para operar.

Assinatura do Técnico

ACEITE DO CLIENTE

Equipamento/componente na oficina Tracbel